
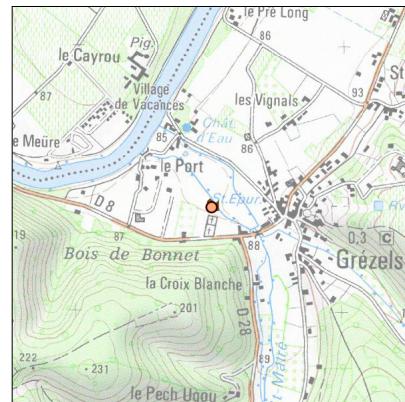


Système d'assainissement 2023

GREZELS

Réseau de type Séparatif

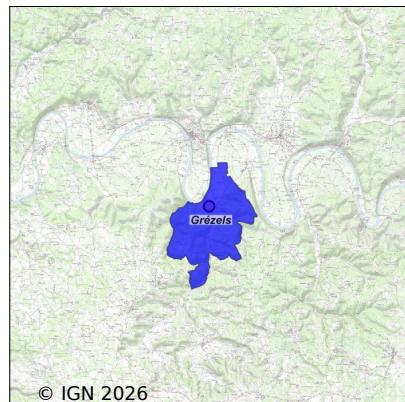

Station : GREZELS

Code Sandre	0546130V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT AQUARESO
Nom de l'exploitant	LYONNAISE DES EAUX FRANCE
Date de mise en service	juin 1992
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	17,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	37 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobiose mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	552 773, 6 376 872 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Saint-Matré

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Grézels depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Nombre de raccordés (données 2022) :

98 abonnés avec une consommation d'eau potable moyenne de 5 787 m³/an, ce qui équivaut, pour un taux de restitution estimé à 90 %, à une charge de 95 Equivalents habitants (EH).

Fonctionnement :

Le réseau est sensible aux entrées d'eaux claires parasites.

Entretien :

Hydrocurages réalisés ponctuellement en fonction des besoins.

Station d'épuration

Remplissage :

La charge hydraulique reçue par la station (estimée à partir des temps de pompage) correspond en moyenne à 118 EH (47 % de la capacité nominale de la station).

Charge organique estimée, d'après la moyenne des autosurveillances de 2019 à 2023, à environ 65 EH.

Entretien :

Les ouvrages sont vétustes. Le remplacement ou l'aménagement des plaques recouvrant le clarificateur pourrait faciliter son nettoyage. D'après l'exploitant, la végétation entourant le site pose problème pour le bon fonctionnement de la filière. En effet, des épines de pin et morceaux d'arbres tombent sur les ouvrages. Cela favorise des bouchages, notamment au niveau du sprinkler. Il est conseillé de réfléchir à l'amélioration du système siphonique en place. Il reste préconisé de retirer manuellement ces encombrants à laide par exemple d'une épuisette.

Fonctionnement :

La qualité du rejet respecte les exigences réglementaires pour les paramètres MES et DBO5 mais pas pour la DCO. Le non-respect de l'exigence réglementaire pour le paramètre « DCO » pourrait s'expliquer par les bouchages réguliers du sprinkler. Il est conseillé d'apporter une attention particulière à son bon fonctionnement.

Dans un but déconomie d'énergie et afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du décanteur-digesteur, il est conseillé de diminuer le temps de fonctionnement de la pompe de recirculation tout en surveillant l'impact sur la qualité du rejet.

Le réseau est sensible aux entrées d'eaux claires parasites. Cela ne provoque pas de dysfonctionnements visibles pour l'instant mais il est préconisé de localiser la source de ces entrées d'eaux claires parasites et de les supprimer afin de sécuriser le fonctionnement de la station.

Autosurveillance :

L'autosurveillance est réalisée une fois tous les 2 ans par l'exploitant et les analyses sont faites par son laboratoire agréé.

Impact visible sur le milieu récepteur :

Non.

Usages sensibles en aval du système d'assainissement :

Loisirs aquatiques tout au long du Lot. Le système d'assainissement se situe dans le périmètre du profil de la baignade de Puy l'Évêque, située rive droite. En cas de dysfonctionnement, le risque de déclassement de cette baignade est significatif.

En ce qui concerne les eaux souterraines, le système d'assainissement se situe sur le périmètre de protection éloigné du captage de la source Bleue. En cas de dysfonctionnement, le risque d'impact sur cet usage est faible.

Sous produits

Production théorique :

Sur la base d'une charge organique estimée à 65 EH, la production de boues est estimée à 15,6 m³/an soit 0,780 tonne de Matières Sèches (TMS) (ratios utilisés : 240 l/EH/an et 12 Kg MS/EH/an).

Production réelle :

D'après les mesures de hauteur de boues dans l'ouvrage, la production est estimée à environ 9 m³/an ; ce qui est inférieur à la production théorique et à l'historique des données

On peut soupçonner des départs de boues. Il est vivement conseillé d'apporter une attention toute particulière au comportement des boues du décanteur-digesteur.

Filière d'élimination :

Les dernières analyses réalisées le 15/06/2023 ont montré une contamination au cuivre.

Quantité évacuée :

Aucune évacuation n'a eu lieu cette année. Dès que possible il est vivement conseillé d'évacuer 18 m³ de boues.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	15,9 m ³ /j	43 %			15,9 m ³ /j	
DBO5	3,4 Kg/j	23 %	216 mg/l	88 %	0,4 Kg/j	25,2 mg/l
DCO	9 Kg/j	30 %	570 mg/l	80 %	1,8 Kg/j	114 mg/l
MES	5,1 Kg/j		320 mg/l	86 %	0,7 Kg/j	44 mg/l
NGL	1,6 Kg/j		99 mg/l	38 %	1 Kg/j	62 mg/l
NTK	1,6 Kg/j		99 mg/l	46 %	0,9 Kg/j	54 mg/l
PT	0,2 Kg/j		11,4 mg/l	11,1 %	0,2 Kg/j	10,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ... à l'atteinte des performances européennes Non
- ... à l'autosurveillance Non
- ... à l'exploitation des ouvrages Non
- ... à la production des boues Non
- ... à la vétusté Non
- ... à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0546130V001>