
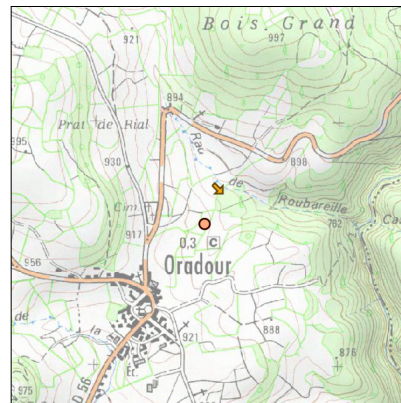


# Système d'assainissement 2024

## ORADOUR (BOURG)

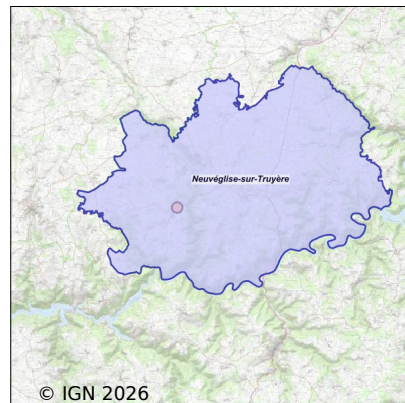

### Station : ORADOUR (BOURG)

<b>Code Sandre</b>	<b>0515145V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE NEUVEGLISE SUR TRUYERE
<b>Nom de l'exploitant</b>	COMMUNE DE NEUVEGLISE SUR TRUYERE
<b>Date de mise en service</b>	janvier 2015
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	200 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	12 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	24 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	18 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	55 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	695 076, 6 424 826 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Ruisseau de Roubareille

# Chronologie des raccordements au reseau

## Raccordements communaux

14% de Neuvéglise-sur-Truyère depuis 2016

## Observations SDDE

### Systeme de collecte

? Déversements d'eaux usées observés sur le reseau (DO / trop plein de poste)

Par temps sec : Non (sauf en periode de ressuyage) Par temps de pluie : Oui

? Arrivées d'effluents non domestiques: Non

? Arrivées d'eaux parasites temporaires et/ou permanentes

Estimation des ECPP à 89% en temps sec et nappe basse selon l'estimation faite durant le bilan 2022 à l'aide du débit minimum nocturne et de la charge organique admise.

? Surcharges hydrauliques (sur plusieurs jours): Non (suivi des compteurs par le sagea)

? Entretien du reseau d'assainissement

Entretien correct des équipements électromécaniques (pompes)? Oui

Entretien régulier des postes (pompages des flottants et curage des postes)? Oui

Destination des produits de curage? Sans objet

Poste de relèvement principal sous télésurveillance? Non

Reseau unitaire : curage régulier des tronçons et des DO? Sans objet

Étude diagnostic reseau réalisée en 2001

Le maître d'ouvrage fait il des recherches de mauvais branchements? Oui

Le maître d'ouvrage fait-il ou prévoit-il de faire des travaux de réhabilitation du reseau? Non

### Station d'épuration

? Aspect Général

Entretien correct des abords? Oui Etat correct du génie civil des ouvrages? Oui

Entretien correct des équipements électromécaniques? Absence d'équipements électromécaniques

Station en partie sous télésurveillance : Non

Nombre de jours d'arrêt complet de la step durant l'année : 0

Exploitation quotidienne à améliorer? Assurer la maintenance de la chasse du 1er étage (écoulement continu), changer les compteurs et relever les index

Remarques sur les défauts d'équipements de sécurité collective et individuelle: Absence de remarques

Odeurs anormales sur le site? Non

Bruits excessifs sur le site? Non

? Prétraitements

Existe-t-il des refus de dégrillage ou tamisage ou dégrilleur fin? Oui, traités avec les ordures ménagères

Existe-t-il des refus de dessablage? Oui laissés sur place

Existe-t-il des refus de dégraissage? Non

Bon entretien et bon fonctionnement des prétraitements? Oui

Evacuation régulière et correcte des refus de prétraitements? Oui

Linjection de matière de vidange perturbe-t-elle le fonctionnement de la file eau ? Absence d'injection de matière de vidange

? Traitements

Bonne répartition des effluents sur les filtres? Oui

Filtres colmatés et/ou en voie de colmatage ? Non

Roseaux régulièrement faucardés ? A réaliser une fois pas an

? Qualité du rejet

Estimation des rendements de la station selon le bilan 24h 2022: DBO5= 95%; DCO= 85%; MES=96%,

? Fiabilité de lautosurveillance (seulement Step < 2000 EH)

Le ou les bilans d'autosurveillance sont-ils représentatifs? oui  
 Existe-t-il un canal de mesure de débit ou une mesure de débit fixe in-situ? Oui en entrée  
 Les analyses sont elles réalisées par un laboratoire agréé ou accrédité? Oui, par le laboratoire Terana Cantal  
 Les bilans d'autosurveillance sont-ils réalisés par un bureau d'étude indépendant et spécialisé? Oui, par le laboratoire Terana Cantal

## Sous produits

La compétence ramassage des boues est gérée par le SYTEC.  
 La station est relativement récente (2015) , il reste une marge suffisante pour stocker les boues encore plusieurs années sans perturber le traitement.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	24,2 m3/j	44 %			24,6 m3/j	
DBO5	1,1 Kg/j	9 %	45 mg/l	95 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
DCO	2,5 Kg/j	10 %	104 mg/l	85 %	0,4 Kg/j	15,8 mg/l
MES	1,2 Kg/j		51 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		20,7 mg/l	16 %	0,4 Kg/j	17 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		19,8 mg/l	96 %	0 Kg/j	0,8 mg/l
PT	0,1 Kg/j		2,5 mg/l	33 %	0 Kg/j	1,6 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515145V001>