


Système d'assainissement 2023

ALLOUE

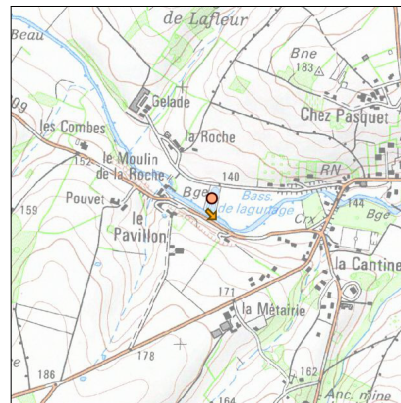

Station : ALLOUE

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0516007V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | COMMUNE D'ALLOUE |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | juin 1988 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 200 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 11 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 22 Kg/j |
| Charge nominale MES | 14 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 40 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Lagunage naturel |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 506 940, 6 550 347 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - La Charente |

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Alloue depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

La station reçoit des eaux parasites.

Charente Eaux a réalisé une étude diagnostique du réseau afin de quantifier et localiser l'intrusion des eaux parasites. Un programme d'opération de travaux a été présenté à la commune en 2022.

En fin d'année la commune a choisi un maître d'œuvre pour réaliser des travaux de réhabilitation du réseau en 2024.

La commune dispose d'une prestation avec la SAUR pour nettoyer une fois par an les postes de relevage et curer une partie du réseau.

Station d'épuration

Résultats des tests

Les tests réalisés au cours de l'année sur leau de sortie montrent un traitement de leau attendu pour ce type de filière.

La concentration en NH4 varie en fonction des saisons.

Fonctionnement

L'état général des berges est satisfaisant. L'écoulement entre les bassins se fait correctement.

L'exploitation est satisfaisante.

Le canal de mesure de sortie n'est plus de niveau et plus étanche mais cela n'empêche pas un écoulement correct vers le fossé.

Des défauts mineurs au niveau du poste de la station (dégradation du raccord autour de la canalisation d'arrivée, léger suintement au niveau du raccord de la paroi) sont observés.

Par contre en période de nappe haute, une intrusion d'eau du sol dans la chambre à vannes a été constatée. L'eau s'écoule ensuite dans le poste via le tuyau de vidange.

Préconisation

Charente Eaux préconise de boucher le trou par lequel leau s'infiltrait dans la chambre à vannes.

Sous produits

Aucun curage en 2023.

Dernier curage de la lagune en 2010.

Déchets de dégrillage évacués avec les ordures ménagères, non quantifiés.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 29,9 m3/j | 75 % | | | 29,9 m3/j | |
| DBO5 | 15,2 Kg/j | 139 % | 510 mg/l | 98 % | 0,3 Kg/j | 10 mg/l |
| DCO | 25,1 Kg/j | 114 % | 840 mg/l | 89 % | 2,9 Kg/j | 96 mg/l |
| MES | 10,4 Kg/j | | 350 mg/l | 57 % | 4,5 Kg/j | 150 mg/l |
| NGL | 2,8 Kg/j | | 92 mg/l | 64 % | 1 Kg/j | 33 mg/l |
| NTK | 2,8 Kg/j | | 92 mg/l | 64 % | 1 Kg/j | 33 mg/l |
| PT | 0,3 Kg/j | | 10,7 mg/l | 12,5 % | 0,3 Kg/j | 9,4 mg/l |

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

| | |
|--|-----|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ...à la production des boues | Non |
| ...à la vétusté | Non |
| ...à la destination des sous-produits | Non |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0516007V001>