
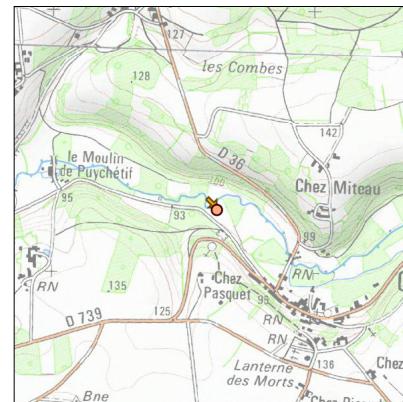


## Système d'assainissement 2023 CELLEFROUIN (BOURG) 2

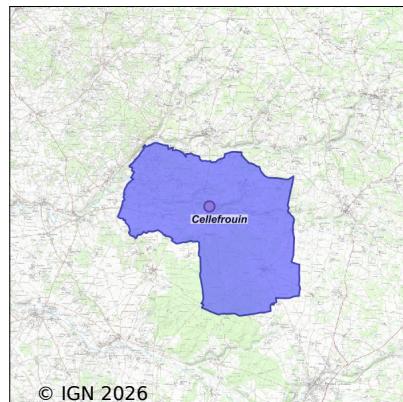

### Station : CELLEFROUIN (BOURG) 2

Code Sandre	<b>0516068V004</b>
Nom du maître d'ouvrage	COEUR DE CHARENTE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 2022
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Ngl)
Capacité	120 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6,5 Kg/j
Charge nominale DCO	14,4 Kg/j
Charge nominale MES	10,8 Kg/j
Débit nominal temps sec	18 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	497 341, 6 536 110 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Son-Sonnelle

## Observations SDDE

### Système de collecte

Le réseau est de type séparatif. Il est équipé d'un poste de relèvement secondaire.

D'après les données de fonctionnement du poste de relèvement de la station, le réseau d'assainissement ne semble pas (ou peu) collecter des eaux claires parasites.

Aucuns travaux sur le réseau d'assainissement n'ont été portés à la connaissance de Charente Eaux en 2023.

### Station d'épuration

La station de Cellefrouin a été réhabilitée en 2022. La mise en service de l'installation a été réalisée le 19 septembre 2022.

Une estimation des volumes d'eaux brutes additionnés à ceux d'eaux traitées recirculées a été réalisée à partir des démarques des pompes du poste d'alimentation du massif filtrant et du volume de marnage du poste. Les données mesurées (Cf. paragraphe charges hydrauliques station) semblent indiquer que le réseau d'assainissement ne collecte pas ou peu d'eaux claires parasites.

Le volume d'eaux usées strictes en temps sec, nappe basse peut être estimé à 7 m<sup>3</sup>/j.

En moyenne, le taux de recirculation (de janvier à septembre car après il y a eu la casse de la canalisation de sortie) a été de 140% en 2023.

Les eaux traitées sont rejetées directement dans le cours d'eau Le Son.

Globalement, les résultats analytiques en sortie de station sont moyens à médiocres en 2023 à cause de la mise en service principalement à cause de la faible pellicule de boues à la surface du 1er étage de filtration.

A noter qu'en 2023, un envoiage des casiers de filtration a été réalisé du 7 septembre au 25 octobre pour favoriser le développement des roseaux et stopper l'enfoncement du massif par des adventices.

D'autre part, le 5 novembre, suite à de fortes précipitations et à la crue du Son, un arbre à proximité du tuyau exutoire de la station, au niveau du Son, s'est déraciné provoquant une courbure du tuyau, la mise en charge des regards de sortie en amont et leur débordement sur le site de la station. Le 6 novembre un orifice a été percé dans le tuyau de sortie pour permettre l'écoulement des eaux traitées et le dénoyage partiel des regards de sortie des effluents. Cette action a permis de stopper les débordements d'eau traitée à la station, mais les regards sont restés légèrement en charge étant donné la crue du Son. Depuis début décembre, la recirculation des eaux traitées trop importante à cause de la mise en charge partielle des regards de sortie, même malgré la décrue du Son a été bouchée. Fin 2023, le tuyau de sortie n'était pas réhabilité.

Le entretien et l'exploitation de la station est convenable.

Conseillé :

- Permuter l'alimentation des casiers de filtration tous les 3 à 4 jours.
- Nettoyer régulièrement le poste d'injection au jet d'eau. Transférer régulièrement les boues formées et piégées en surface du poste vers le massif filtrant.
- Réduire progressivement le taux de recirculation des effluents traités en 2024 (Charente Eaux).

#### FAITS MARQUANT ET FICHES ALERTES :

Chute d'un arbre enraciné à côté du tuyau de sortie des eaux traitées le 5 novembre avec pour conséquence :

- La courbure du tuyau exutoire avec une mise en charge partielle des regards de sortie en amont.
- La dégradation de la clôture de la station.

### Sous produits

Les boues sont stockées sur les casiers du filtre planté de roseaux. Aucun curage de boues n'a été réalisé en 2023.

## Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0516068V002 CELLEFROUIN (BOURG)

0516068V001 CELLEFROUIN

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9 m3/j	50 %			9 m3/j	
DBO5	0,3 Kg/j	4 %	31,1 mg/l	89 %	0 Kg/j	3,3 mg/l
DCO	0,7 Kg/j	5 %	74 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	7,8 mg/l
MES	0,3 Kg/j		31,1 mg/l	89 %	0 Kg/j	3,3 mg/l
NGL	0,7 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,7 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		7,8 mg/l	86 %	0 Kg/j	1,1 mg/l
PT	0,1 Kg/j		6,7 mg/l	33 %	0 Kg/j	4,4 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0516068V004>