
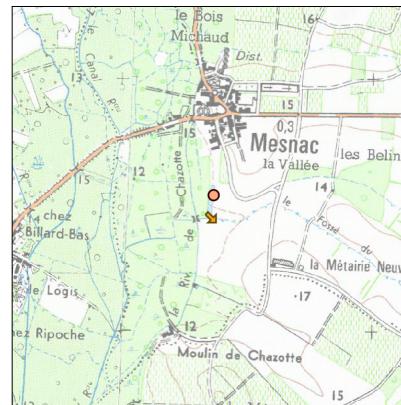


Système d'assainissement 2023 MESNAC (BOURG)

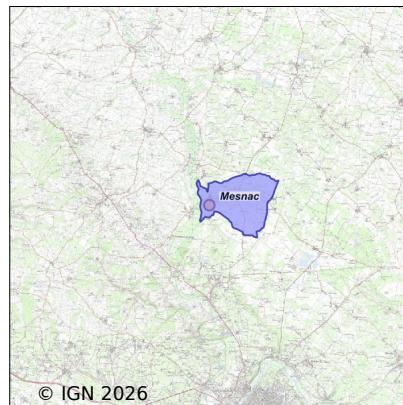

Station : MESNAC (BOURG)

Code Sandre	0516218V001
Nom du maître d'ouvrage	GRAND COGNAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 1989
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	5 Kg/j
Charge nominale DCO	10 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	439 035, 6 524 897 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau Fossé du Roi

Observations SDDE

Système de collecte

Présence d'un déversoir dorage en amont immédiat de la station dépuration et de deux postes de relevage.

Les pompes des postes ne sont pas équipées d'horodateur et de télégestion.

Le volume journalier ne peut pas être estimé. L'effluent arrive gravitairement à la station.

A noter que le colmatage de la canalisation en amont de la station est récurrent. Dans ce cas, l'effluent se déverse vers le milieu naturel via le déversoir dorage.

L'étude diagnostique du système d'assainissement est en cours.

Station d'épuration

Tests :

La qualité du traitement varie en fonction des saisons. Les tests réalisés au cours de l'année montrent un fonctionnement satisfaisant pour ce type de filière.

Fonctionnement :

Le fonctionnement des bassins est normal.

Le canal d'entrée n'est pas équipé de grille qui permettrait de retenir les matières grossières.

Pour rappel, lorsque le fossé dans lequel se rejette la lagune est en crue, le troisième bassin est en charge. L'écoulement des eaux traitées est impossible.

Préconisation :

l'installation d'une grille dans le canal d'entrée est à prévoir afin de retenir les matières grossières.

La mise en place d'un clapet antiretour sur la canalisation du rejet est à prévoir.

Afin de sécuriser le site, les installations suivantes sont à prévoir :

Un caillebotis sur le regard d'entrée ;

Un caillebotis sur le canal de sortie.

Chaque année, en période estivale, l'absence de rejet en sortie est constatée.

Sous produits

Aucun déchet de dégrillage retenu (absence de grille).

Aucune boue évacuée au cours de l'année (dernier curage réalisé en 2016).

Aucun pompage des flottants retenus par la cloison siphonique à l'entrée de la lagune (opération à prévoir 2 fois par an).

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12,4 m3/j	82 %			12,4 m3/j	
DBO5	5,1 Kg/j	101 %	410 mg/l	90 %	0,5 Kg/j	41 mg/l
DCO	10,9 Kg/j	109 %	880 mg/l	90 %	1,1 Kg/j	88 mg/l
MES	4,2 Kg/j		340 mg/l	90 %	0,4 Kg/j	34 mg/l
NTK	1,4 Kg/j		109 mg/l	65 %	0,5 Kg/j	38 mg/l
PT	0,2 Kg/j		12,2 mg/l	34 %	0,1 Kg/j	8,1 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0516218V001>