
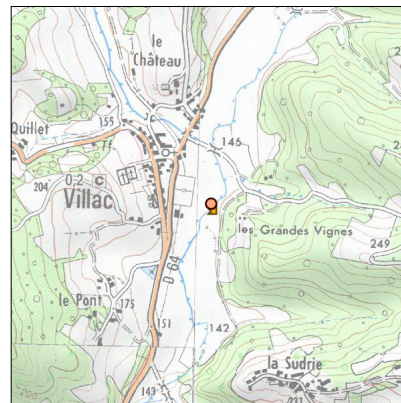


Système d'assainissement 2024

VILLAC (BOURG)

Réseau de type Séparatif

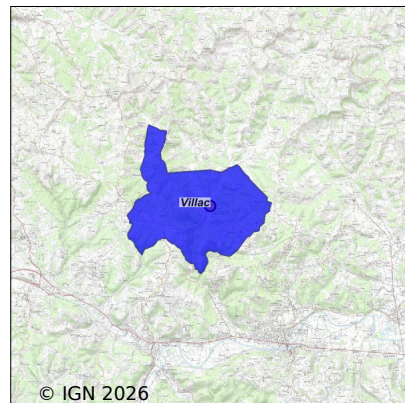

Station : VILLAC (BOURG)

Code Sandre	0524580V001
Nom du maître d'ouvrage	CC TERRASSONNAIS PERIGORD NOIR
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	octobre 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	115 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6,9 Kg/j
Charge nominale DCO	13,8 Kg/j
Charge nominale MES	6,9 Kg/j
Débit nominal temps sec	17 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	563 130, 6 455 464 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Elle

Observations SDDE

Système de collecte

La charge hydraulique moyenne reçue par la station en 2024 est de 11,6 m³/j soit 67% de sa capacité.

Aux vues des fluctuations de charges hydrauliques entrantes sur la station observées (voir paragraphe 6), on ne peut pas affirmer avec certitude que le réseau de collecte est sensible aux eaux claires parasites. Hors période de fortes pluies, la charge hydraulique reçue par la station représente environ 6 m³/j soit 35% de la capacité de la station.

Les deux postes de relevage (« Principal » et « Boulangerie ») ont été hydrocurés par la société SAUR aux mois de juin et de novembre.

Le fonctionnement des pompes du poste de relevage de la Boulangerie met en avant un dysfonctionnement sur une pompe, avec des temps de fonctionnement hebdomadaires inégales et parfois importants. Un diagnostic est prévu afin de vérifier l'état des pompes et des canalisations.

Le poste de relevage principal a fonctionné sur la pompe 2 uniquement depuis le mois d'août. La pompe 1 est partie en SAV et est en attente de réparation.

Station d'épuration

Les analyses réalisées en septembre sur un prélèvement ponctuel ont fait état d'un bon fonctionnement du système épuratoire et d'une bonne qualité de leau traitée en sortie de station dépuratoire. Un résiduel en ammonium persistait encore en raison du dysfonctionnement de la chasse hydraulique durant l'ensemble de l'année malgré des mises en fonction plusieurs fois dans l'année.

La colonisation du 1er étage de filtres par les adventices commence à évincer la population de roseaux.

Le 2ème étage est également colonisé en partie par les adventices malgré un ennoyage à la repousse des roseaux.

Sous produits

Les refus de dégrillage collectés ne sont pas quantifiés. Les refus sont évacués via la collecte des déchets ménagers et assimilés. Les boues sont stockées et déshydratées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	8,7 m ³ /j	51 %			8,7 m ³ /j	
DBO ₅	2,7 Kg/j	39 %	309 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	31 mg/l
DCO	6,5 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,6 Kg/j	75 mg/l
MES	2,7 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	31 mg/l
NGL	0,7 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,7 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,7 Kg/j		80 mg/l	66 %	0,2 Kg/j	27,6 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,5 mg/l	40 %	0,1 Kg/j	6,9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524580V001>