
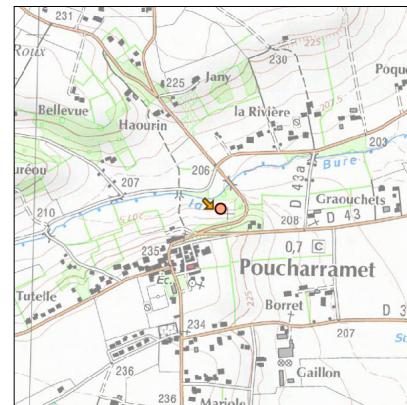


Système d'assainissement 2023

POUCHARRAMET

Réseau de type Séparatif

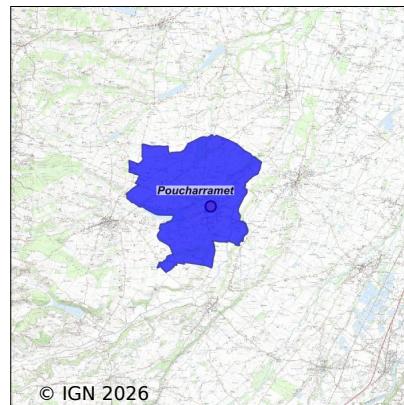

Station : POUCHARRAMET

Code Sandre	0531435V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2011
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	27 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	552 179, 6 259 480 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Bure

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Poucharramet depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau est séparatif et gravitaire.

Il ne semble pas être sensible aux évènements pluvieux, d'après les relevés de l'exploitant.

L'effluent arrivant à la station est chargé en graisses.

Nous n'avons pas d'information sur l'entretien du réseau d'assainissement.

Station d'épuration

Un carnet de bord est présent sur site.

L'exploitant effectue 2 passages par mois. Toutefois l'exploitation est moins soignée qu'auparavant.

Une grille manuelle permet de collecter les refus de dégrillage. Elle est nettoyée lors des passages de l'agent et les déchets collectés sont pompés par un camion hydrocureur toute les trois semaines.

Les compteurs des bâchées ne fonctionnent plus, et ne sont toujours pas remplacés.

Les deux chasses sont à nettoyer car la première présente des graisses et la seconde des boues.

La deuxième bâchée doit être réparée car celle-ci présente une grosse fuite et l'alimentation du second étage est permanente.

Le premier étage possède des roseaux mais beaucoup d'adventices sont présentes.

La plantation de jeunes roseaux au printemps 2019 (2nd étage) a été envahie par le lisuron, le désherbage n'a pas été fait régulièrement.

Les roseaux sont quasiment inexistant.

D'après les mesures effectuées cette année, le taux de charge hydraulique est de 46% et organique moyen de 50%.

Les résultats obtenus sont aléatoires (non conformes lors de l'autosurveillance 2023).

Sous produits

Les boues sont stockées à la surface des lits plantés de roseaux.

Il n'est pas nécessaire de les curer.

Les refus de dégrillage sont égouttés, pompés par camion hydrocureur et évacués vers Ginestous.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	27,4 m3/j	61 %			27,4 m3/j	
DBO5	9 Kg/j	50 %	330 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	5,5 mg/l
DCO	20,3 Kg/j	56 %	740 mg/l	91 %	1,7 Kg/j	63 mg/l
MES	10,7 Kg/j		390 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	5,7 mg/l
NGL	3,3 Kg/j		120 mg/l	41 %	2 Kg/j	72 mg/l
NTK	3,3 Kg/j		120 mg/l	93 %	0,2 Kg/j	8 mg/l
PT	0,4 Kg/j		13 mg/l	23,9 %	0,3 Kg/j	9,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0531435V001>