
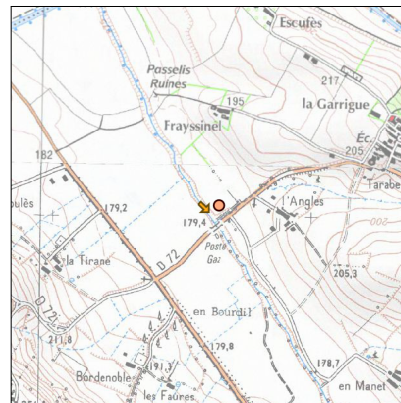


# Système d'assainissement 2024

## RENNEVILLE

### Réseau de type Séparatif

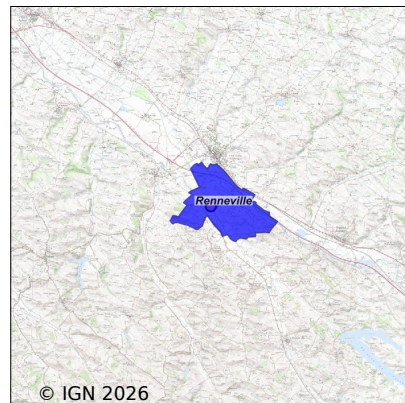

## Station : RENNEVILLE

Code Sandre	<b>0531450V001</b>
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE RENNEVILLE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1994
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	24 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	28 Kg/j
Débit nominal temps sec	80 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	595 829, 6 254 119 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Hers Mort

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Renneville depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Le réseau est séparatif et gravitaire mais les infiltrations d'eaux parasites sont très importantes par temps de pluie. La vanne d'un ruisseau en amont a été délibérément ouverte par l'exploitant afin d'augmenter le flux hydraulique sur la station pour remplir l'ensemble des bassins de traitement. La gestion du réseau est communale.

### Station d'épuration

Le carnet de bord est absent.

Les espaces verts sont entretenus par le technicien communal.

Il n'y a plus de dégrilleur. Le technicien d'exploitation a justifié l'enlèvement du dégrilleur par le fait qu'il y ait des bouchons dans le réseau qui arrivent par paquet sur le dégrilleur et qui le colmate. De fait, même s'ils sont retenus par la cloison siphonoïde les refus se retrouvent dans la lagune.

Le flux hydraulique en entrée est faible. Il peut être alimenté par une source à l'aide de l'ouverture d'une vanne, au besoin. Seuls les deux premiers bassins servent de zone de traitement de l'effluent. Le troisième bassin sert de zone d'infiltration. On note un écroulement partiel des berges dû à la fois à l'érosion des berges mais aussi à la présence de nuisibles (ragondins, rats taupiers).

La station a fait l'objet d'une autosurveillance en 2024.

Il manque le déversoir dans le canal de comptage de la station.

Le taux de charge hydraulique est de 62% et la charge organique varie entre 21 et 34% selon les paramètres.

Il n'y a pas d'objectif de conformité sur les concentrations pour cette station. Cependant, les résultats en sortie montrent que le système épuratoire ne fonctionne pas de manière optimale.

### Sous produits

Les bassins sont en capacité d'accueillir les boues. Il n'y a pas eu de vidange de ces derniers en 2024.

Les refus sont mis à sécher après dégrillage puis évacués par la commune en ordures ménagères.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	31,5 m3/j	39 %			31,5 m3/j	
DBO5	1,3 Kg/j	5 %	41 mg/l	81 %	0,2 Kg/j	7,9 mg/l
DCO	5 Kg/j		160 mg/l	61 %	2 Kg/j	63 mg/l
MES	2,3 Kg/j		74 mg/l	81 %	0,4 Kg/j	14 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		20 mg/l	-9,5 %	0,7 Kg/j	21,9 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		20 mg/l	-4,8 %	0,7 Kg/j	21 mg/l
PT	0,1 Kg/j		2,4 mg/l	6,7 %	0,1 Kg/j	2,2 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0531450V001>