


Système d'assainissement 2023 **OURSBELILLE**





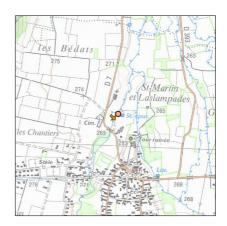

Station: OURSBELILLE

Code Sandre 0565350V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-

Nom de l'exploitant VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Date de mise en service août 1976

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 1 200 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 72 Kg/jCharge nominale DCO 144 Kg/jCharge nominale MES 84 Kg/j196 m3/jDébit nominal temps sec

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE File 1: Lits de séchage

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Souy







459 313, 6 248 186 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Oursbelille depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Dimensionnée pour traiter 180 m3/j, la station a reçu 263 m3/j (moyenne des débits d'entrée sur 13,5 mois), soit 146% de sa capacité nominale. De plus, 46000 m3 ont été by-passés.

Un diagnostic sur le réseau d'assainissement s'est terminé en 2019. Des travaux sur le réseau ont été préconisés.

La décision de raccorder le réseau d'Oursbelille à celui de la station de Tarbes Ouest est actée. La station actuelle a donc vocation a être hors service. Le choix de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux va être fait en 2023 pour des travaux en 2024-2025.

Station d'épuration

Un comptage des débits entrée et by-pass a été mis en place et permet de mesurer les débits transités par temps sec et par temps de pluie.

La validation des équipements a été réalisée fin 2017.

Le poids de boues est un peu haut $(4,5~\mathrm{g/L})$ mais descend bas lors des évènements pluvieux du fait des lessivages.

Une pompe du poste de relevage était en panne. En réalité, le problème vient de la capacité électrique sur la station. Quand les deux pompes sont en route, l'installation disjoncte. Ce qui est problématique par temps de pluie.

Des racines provoquent de sproblèmes sur la canalisation de rejet, la bouchant régulièrement.

Des arbres, en bordure du site, gênent l'accés aux ouvrages, il faut les couper voire les élaguer.

Les échelles d'accès au bassin d'aération et au clarificateur ne sont pas sécurisantes, il faudrait envisager de les remplacer.

Un curage de trois lits de séchage sur quatre a été menée par Suez pour un envoi des boues en compostage. Deux géotubes avec injection de polymère viennent d'être mis en place et vont être mis en route prochainement.

Cette station d'épuration de conception ancienne (42 ans) pose de nombreux problèmes :

- Beaucoup d'eaux claires parasites transitent, engendrant des départs de boues,
- Une poutre a été installée pour pallier l'affaissement de la passerelle,
- Des infiltrations au niveau du bassin d'aération sont apparentes,
- Clarificateur inadapté (pas de pont racleur...)

Cette station est sous dimensionnée et obsolète. Une refonte totale doit être envisagée.

Le rejet, le jour de la visite, est clair.

Sous produits

Extraction en fonction du taux de matières sèches du bassin d'aération vers les deux géotubes dorénavant.

Curage de trois lits de séchage sur quatre par Suez début 2022 pour un envoi des boues en compostage.

Curage du poste (graisses, sables) deux fois par an.





Données chiffrées

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$320~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	163 %			$320~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	90 Kg/j	125 %	299 mg/l	99 %	$1,1~{ m Kg/j}$	$3,4~\mathrm{mg/l}$
DCO	$252~{ m Kg/j}$	175 %	820 mg/l	96 %	$10.2~\mathrm{Kg/j}$	$34~\mathrm{mg/l}$
MES	90 Kg/j		304 mg/l	94 %	5,1 Kg/j	$15,9~\mathrm{mg/l}$
NGL	$23,7~\mathrm{Kg/j}$		77 mg/l	86 %	$3,4~{ m Kg/j}$	$10.9~\mathrm{mg/l}$
NTK	$23~{ m Kg/j}$		75 mg/l	91 %	2 Kg/j	6,7 mg/l
PT	$3,2~\mathrm{Kg/j}$		10.5 mg/l	81 %	0,6 Kg/j	2,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565350V001$



