
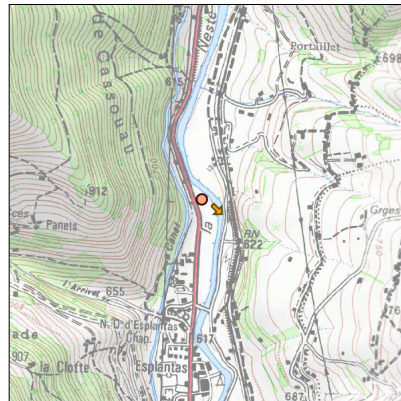


# Système d'assainissement 2022

## SARRANCOLIN (COMMUNALE)

### Réseau de type Séparatif

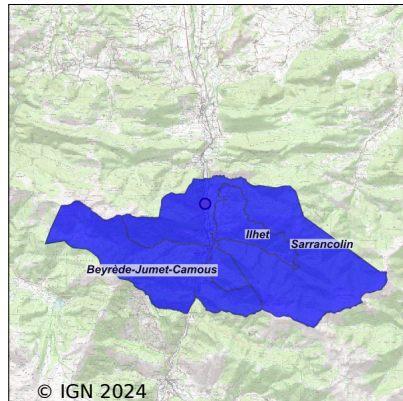

## Station : SARRANCOLIN (COMMUNALE)

Code Sandre	0565408V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT INTERCOM ASSAINISSEMENT DE BIS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	96 Kg/j
Charge nominale DCO	192 Kg/j
Charge nominale MES	144 Kg/j
Débit nominal temps sec	240 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	485 818, 6 212 290 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Neste

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Beyrède-Jumet-Camous depuis 2012

100% de Ilhet depuis 2012

100% de Sarrancolin depuis 2012

## Observations SDDE

### Système de collecte

A ce jour, 1140 E.H. sont raccordables à la station d'épuration, à terme 1 540 E.H. sont prévus.  
En moyenne (sur 7 mois), il est passé 85 m<sup>3</sup>/j sur la station soit 35% de la capacité nominale (240 m<sup>3</sup>/j).

### Station d'épuration

La station d'épuration est bien entretenue.

L'autosurveillance réglementaire est assurée par la SAUR : deux bilans/an sont réalisés.

Le comptage du by-pass ne fonctionne pas depuis 2015. Une relance est prévue à la SADE.

Chaque année, les filtres sont noyés au printemps pour éliminer les mauvaises herbes. Avec succès. Il y a encore du liseron sur deux casiers du premier étage mais cela tend à diminuer.

Les roseaux ont été faucardés en novembre 2021 par des employés de la communauté de communes. Le syndicat a passé un contrat avec PSI pour l'évacuation des roseaux. Il en est de même avec les refus de dégrillage. Un container a été fourni à cet effet.

Le compacteur pour les refus a été remis en fonction mais il n'est pas bien réglé. Des sacs microperforés ont été achetés dans l'optique d'assécher au maximum les refus.

Il y avait un problème au niveau du débitmètre de sortie. L'afficheur et la sonde de sortie ont été changés et remontés en janvier 2021. Il persiste un problème sur la bonne communication des données entre l'afficheur et le sofrel.

Une sonde US a été mise en place pour piloter le déclenchement du dégrilleur. Des réglages sont encore à faire pour diminuer le nombre de démarrages.

L'ordinateur de la station est tombé hors service. Il a été remplacé mais des réglages sont encore à faire pour une bonne remontée des défauts.

Le rejet est clair le jour de la visite.

### Sous produits

Aucun curage pour le moment.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	105 m3/j	44 %			106 m3/j	
DBO5	36 Kg/j	37 %	340 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	3 mg/l
DCO	72 Kg/j	38 %	690 mg/l	95 %	3,8 Kg/j	36 mg/l
MES	36 Kg/j		340 mg/l	95 %	1,9 Kg/j	18,5 mg/l
NGL	8,1 Kg/j		78 mg/l	2,3 %	8 Kg/j	74 mg/l
NTK	8,1 Kg/j		77 mg/l	90 %	0,8 Kg/j	8 mg/l
PT	1 Kg/j		9,8 mg/l	32 %	0,7 Kg/j	6,7 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0565408V002>