
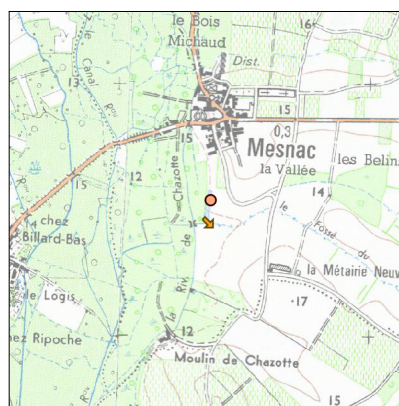


Système d'assainissement 2022

MESNAC (BOURG)

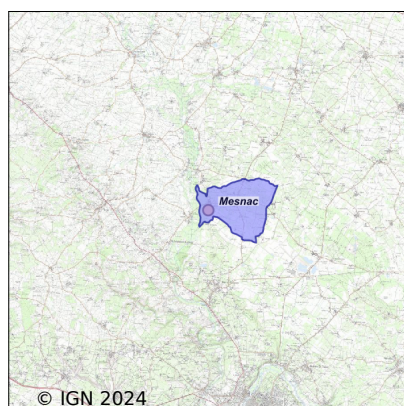

Station : MESNAC (BOURG)

Code Sandre	0516218V001
Nom du maître d'ouvrage	GRAND COGNAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 1989
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	5 Kg/j
Charge nominale DCO	10 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	439 035, 6 524 897 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau Fossé du Roi

Observations SDDE

Système de collecte

Présence d'un déversoir d'orage et de deux postes de relevage.

Les pompes des postes ne sont pas équipées d'horomètre et de télégestion.

Le volume journalier ne peut pas être estimé. L'effluent arrive gravitairement à la station.

A noter que le colmatage de la canalisation en amont de la station a été constaté plusieurs fois au cours des dernières années.

Station d'épuration

La qualité du traitement varie en fonction des saisons. Les tests réalisés au cours de l'année montrent un fonctionnement satisfaisant pour ce type de filière.

Chaque année, en période estivale, l'absence de rejet en sortie est constatée.

Le fonctionnement des bassins est normal.

Le canal d'entrée n'est pas équipé de grille qui permettrait de retenir les matières grossières. Son installation est à prévoir.

La clôture a été remplacée en 2021 et un portail a été installé en début d'année 2022.

La présence de traces de ragondin est observée. Lors de la visite d'avril, la réalisation d'une campagne de piégeage pour éviter la dégradation des berges par ces derniers était en cours. Cette opération est à réaliser régulièrement.

Pour rappel, lorsque le fossé dans lequel se rejette la lagune est en cru, le troisième bassin est en charge. L'écoulement des eaux traitées est impossible. La mise en place d'un clapet antiretour sur la canalisation du rejet est à prévoir.

Afin de sécuriser le site, les installations suivantes sont à prévoir :

Un caillebotis sur le regard d'entrée ;

Un caillebotis sur le canal de sortie.

Sous produits

Aucun déchet de dégrillage retenu.

Aucune boue évacuée au cours de l'année (dernier curage réalisé en 2016).

Aucun pompage des flottants retenus par la cloison siphon à l'entrée de la lagune (opération à prévoir 2 fois par an).

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12,4 m3/j	82 %			12,4 m3/j	
DBO5	5,1 Kg/j	101 %	410 mg/l	90 %	0,5 Kg/j	41 mg/l
DCO	10,9 Kg/j	109 %	880 mg/l	90 %	1,1 Kg/j	88 mg/l
MES	4,2 Kg/j		340 mg/l	90 %	0,4 Kg/j	34 mg/l
NTK	1,4 Kg/j		109 mg/l	65 %	0,5 Kg/j	38 mg/l
PT	0,2 Kg/j		12,2 mg/l	34 %	0,1 Kg/j	8,1 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0516218V001>