
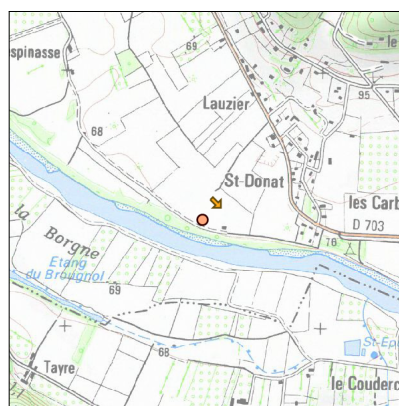


Système d'assainissement 2022

LA ROQUE GAGEAC 2

Réseau de type Séparatif

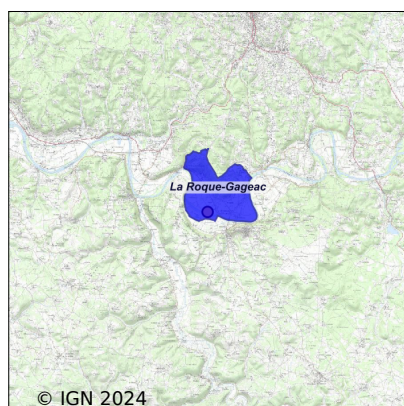

Station : LA ROQUE GAGEAC 2

Code Sandre	0524355V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LA ROQUE GAGEAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	avril 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	78 Kg/j
Charge nominale DCO	156 Kg/j
Charge nominale MES	120 Kg/j
Débit nominal temps sec	195 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	557 130, 6 413 850 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de La Roque-Gageac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

D'après l'histogramme des volumes moyens mensuels corrélés aux données pluviométriques le réseau de collecte ne semble pas ou peu impacté par l'intrusion d'eaux claires parasites. On note une augmentation des volumes sur la période juillet et août, s'expliquant par l'affluence touristique en cette période.

Les volumes collectés sont bien en deçà de la capacité nominale de la station.

Un curage du réseau a été réalisé par l'entreprise Cadiot le 8 avril 2022 (1,4 km de réseau).

Les deux postes de relevage ont été hydrocurés également.

Station d'épuration

Deux mesures d'auto-surveillance réglementaires ont été effectuées comme chaque année. Il n'y a pas de rejet de la station d'épuration vers le milieu superficiel car les eaux s'infiltrant au droit du point d'injection dans la première lagune. De ce fait, lors des deux bilans d'auto-surveillance annuels, un prélèvement est tout de même effectué en sortie du premier étage de filtres plantés de roseaux.

Les résultats obtenus lors de ces auto-surveillances attestent d'un bon fonctionnement du dispositif épuratoire à mi-traitement.

Les roseaux sont denses et bien développés sur les deux files de traitement du premier étage. Quelques adventices se développent au bord des casiers mais celles-ci sont rares.

Une épaisse couche de graisses est toujours présente en surface des deux ouvrages de chasse hydraulique impliquant une exploitation fastidieuse et chronophage pour le personnel d'exploitation.

L'exploitation de la station est réalisée régulièrement et les feuillets du cahier d'exploitation sont transmis au SATESE.

Sous produits

Les refus de dégrillage sont évacués avec les ordures ménagères, ces derniers restent minimes car les matières grossières sont broyées par les pompes en amont.

Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0524355V001 LA ROQUE GAGEAC

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	85 m ³ /j	44 %			85 m ³ /j	

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524355V002>