
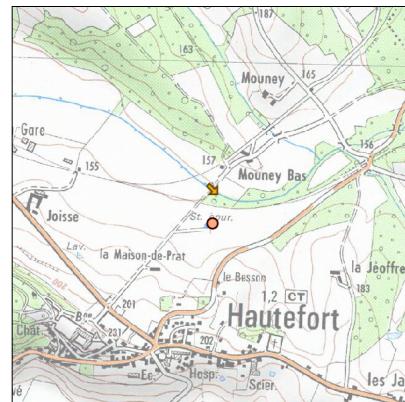


Système d'assainissement 2023

HAUTEFORT (BOURG)

Réseau de type Mixte

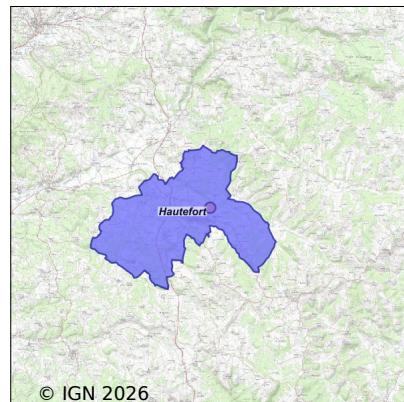

Station : HAUTEFORT (BOURG)

Code Sandre	0524210V002
Nom du maître d'ouvrage	CC TERRASSONNAIS PERIGORD NOIR
Nom de l'exploitant	CC TERRASSONNAIS PERIGORD NOIR
Date de mise en service	janvier 1998
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	700 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	42 Kg/j
Charge nominale DCO	63 Kg/j
Charge nominale MES	49 Kg/j
Débit nominal temps sec	105 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 2: Prétraitements, Décantation physique, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	555 061, 6 464 434 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Lourde

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

50% de Hautefort depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

En l'absence de données transmises et de compteur fonctionnel sur la station, il n'est pas possible de donner un avis sur le fonctionnement du réseau de collecte en 2023.

Les trois postes de relevages ont été visités par le SATESE au cours de l'année. Il a été constaté que la pompe n°2 du poste « école » est hors service, ainsi que les témoins lumineux de l'armoire électrique. La pompe n°2 du poste de relevage « Le Pavé » est hors service. L'ampèremètre de la pompe n°1 ne fonctionne plus.

L'exploitant a réalisé 604 ml d'hydrocurage curatif et/ou préventif en 2023.

Station d'épuration

La mesure d'autosurveillance réglementaire a été réalisée au mois de mai. L'eau traitée était de bonne qualité. Un volume journalier de 34,4 m³.j⁻¹, a été mesuré, soit 33 % de la capacité hydraulique nominale de la station. La charge polluante représentait environ 260 équivalents-habitants.

A défaut d'un suivi hebdomadaire de la qualité du rejet, il n'est pas possible de donner un avis sur les performances de la station en 2023.

Le débit et le volume de la chasse hydraulique a été vérifié par le SATESE, ses caractéristiques sont bonnes.

Le compteur de la chasse hydraulique ne fonctionne plus depuis le printemps 2023. Cet équipement est le seul outil qui permet de comptabiliser le volume entrant sur la station.

Un bouchage du réseau de collecte s'est produit quelques jours avant la visite du SATESE du mois de novembre. L'exploitant a fait procéder au débouchage du réseau quelques jours après le constat.

Les roseaux se sont bien développés sur les filtres.

Sous produits

Les refus de dégrillage ne sont pas quantifiés et évacués avec les ordures ménagères.

Les boues sont stockées dans le digesteur.

Le décanteur/digesteur a été sondé par le SATESE au mois de novembre, son taux de remplissage était de 65%.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	34 m3/j	33 %			34 m3/j	
DBO5	11,7 Kg/j	28 %	340 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	4,9 mg/l
DCO	31,3 Kg/j	50 %	910 mg/l	95 %	1,6 Kg/j	48 mg/l
MES	13,1 Kg/j		380 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	6,4 mg/l
NGL	2,2 Kg/j		63 mg/l	68 %	0,7 Kg/j	20,1 mg/l
NTK	2,2 Kg/j		63 mg/l	91 %	0,2 Kg/j	5,5 mg/l
PT	0,3 Kg/j		9,3 mg/l	25 %	0,2 Kg/j	7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524210V002>