
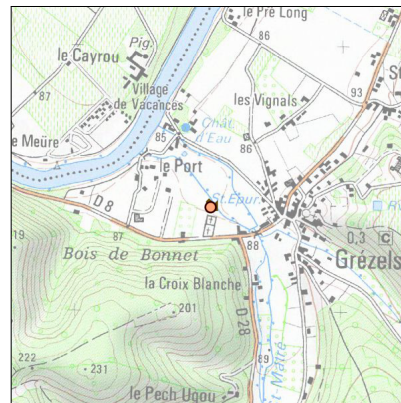


Système d'assainissement 2024

GREZELS

Réseau de type Séparatif

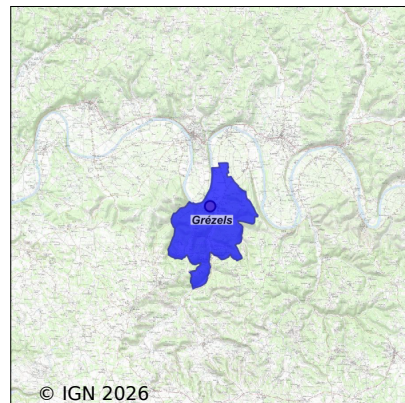

Station : GREZELS

Code Sandre	0546130V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT AQUARESO
Nom de l'exploitant	LYONNAISE DES EAUX FRANCE
Date de mise en service	juin 1992
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	17,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	37 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	552 773, 6 376 872 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Saint-Matré

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Grézels depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Nombre de raccordés (données 2022) :

98 abonnés avec une consommation d'eau potable moyenne de 5 787 m³/an, ce qui équivaut, pour un taux de restitution estimé à 90 %, à une charge de 95 Equivalents habitants (EH).

Fonctionnement :

Le réseau est sensible aux entrées d'eaux claires parasites.

Entretien :

Hydrocurages réalisés ponctuellement en fonction des besoins.

Station d'épuration

Remplissage :

La charge hydraulique reçue par la station (estimée à partir des autosurveillances de 2021 et 2023) correspond en moyenne à 108 EH (43 % de la capacité nominale de la station). La charge organique est environ 48 EH.

Entretien :

Les ouvrages sont vétustes.

Le remplacement ou l'aménagement des plaques recouvrant le clarificateur pourrait faciliter son nettoyage.

D'après l'exploitant, la végétation entourant le site pose problème pour le bon fonctionnement de la filière. En effet, des épines de pin et morceaux d'arbres tombent sur les ouvrages. Cela favorise des bouchages, notamment au niveau du sprinkler du lit bactérien. Il est conseillé de réfléchir à l'amélioration du système siphoné en place en sortie du décanteur-digesteur. Il reste préconisé de retirer manuellement ces encombrants à laide, par exemple, d'une épuisette.

Fonctionnement :

La qualité du rejet respecte les exigences réglementaires.

Le réseau est sensible aux entrées d'eaux claires parasites. Cela ne provoque pas de dysfonctionnements visibles pour l'instant mais il est préconisé de localiser la source de ces entrées d'eaux claires parasites et de les supprimer afin de sécuriser le fonctionnement de la station.

Autosurveillance :

L'autosurveillance est réalisée une fois tous les 2 ans par l'exploitant et les analyses sont faites par son laboratoire agréé.

Impact visible sur le milieu récepteur :

Non.

Usages sensibles en aval du système d'assainissement :

Loisirs aquatiques tout au long du Lot. Le système d'assainissement se situe dans le périmètre du profil de la baignade de Puy l'Évêque, située rive droite. En cas de dysfonctionnement, le risque de déclassement de cette baignade est significatif.

En ce qui concerne les eaux souterraines, le système d'assainissement se situe sur le périmètre de protection éloigné du captage de la source Bleue. En cas de dysfonctionnement, le risque d'impact sur cet usage est faible.

Sous produits

Production théorique :

Sur la base d'une charge organique estimée à 48 EH, la production de boues est estimée à 11,52 m³/an soit 0,576 tonne de Matières Sèches (TMS) (ratios utilisés : 240 l/EH/an et 12 Kg MS/EH/an).

Production réelle :

D'après les mesures de hauteur de boues dans l'ouvrage, la production est estimée à 13,4 m³/an, ce qui est cohérent avec la production théorique.

Filière d'élimination :

Les dernières analyses réalisées le 15/06/2023 ont montré une contamination au cuivre.

Quantité évacuée :

En avril, 18 m³ de boues à 34 g/L soit 0,612 TMS ont été envoyés sur le lit de séchage n°2 de la station de Luzech Bourg.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	15,9 m ³ /j	43 %			15,9 m ³ /j	
DBO5	3,4 Kg/j	23 %	216 mg/l	88 %	0,4 Kg/j	25,2 mg/l
DCO	9 Kg/j	30 %	570 mg/l	80 %	1,8 Kg/j	114 mg/l
MES	5,1 Kg/j		320 mg/l	86 %	0,7 Kg/j	44 mg/l
NGL	1,6 Kg/j		99 mg/l	38 %	1 Kg/j	62 mg/l
NTK	1,6 Kg/j		99 mg/l	46 %	0,9 Kg/j	54 mg/l
PT	0,2 Kg/j		11,4 mg/l	11,1 %	0,2 Kg/j	10,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0546130V001>