
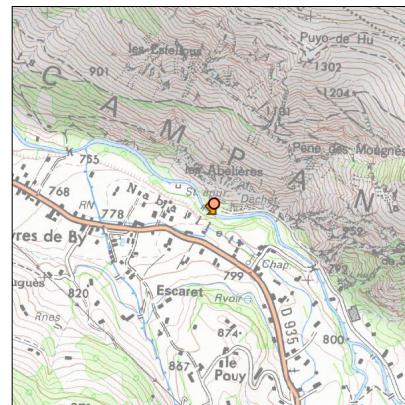


Système d'assainissement 2023

CAMPAN (BOURG)

Réseau de type Mixte

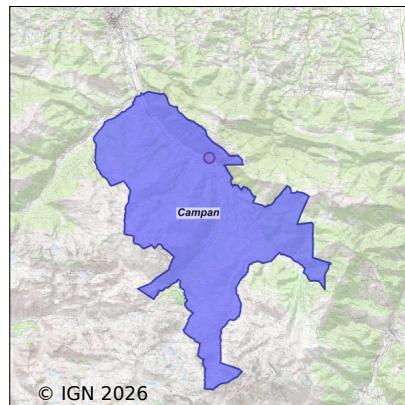

Station : CAMPAN (BOURG)

Code Sandre	0565123V009
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CAMPAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1995
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	81 Kg/j
Charge nominale DCO	162 Kg/j
Charge nominale MES	105 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtration à bande
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	473 371, 6 214 443 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Adour

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

50% de Campan depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Dimensionnée pour traiter 300 m³/j, elle en a reçu environ 186 m³/j (moyenne sur le débitmètre de sortie sur 7 mois) soit 62% de la capacité nominale.

La station reçoit beaucoup d'eaux claires parasites.

Station d'épuration

La station d'épuration est correctement entretenue.

L'autosurveillance réglementaire est assurée par Suez. deux bilans/an sont réalisés.

Un contrat d'entretien et de maintenance a été passé avec Suez.

Le taux de boues est un peu haut (8,2 g/l dans B1 et 8,1 g/l dans B2). Il faudrait extraire davantage afin de le maintenir entre 2 et 3 g/l.

Le surpresseur est tombé en rade. Suez est intervenu pour mettre un surpresseur de secours. Le nouveau matériel a été posé en juillet.

L'aérateur graisse est HS. La commune est en contact avec Suez pour son changement.

Un débitmètre avec sonde US a été installé en sortie sur le mois de juin 2019. A cette occasion, le canal a été refait car il était pas de niveau. Des maçonneries ainsi que la pose de bordures ont été effectuées. Un nouveau seuil triangulaire a également été mis en place. L'enregistrement des débits se fait à l'aide d'un Ecograph dans le local d'exploitation. L'afficheur de ce débitmètre a dû être changé en mai 2020.

En juillet 2021, une sonde US ainsi qu'un seuil déversoir ont été installés dans un nouveau regard pour mesurer les eaux by-passées. Les données remontent également sur l'ecograph.

Le SATESE aide la commune à la transmission des données aux services compétents.

Le rejet est un peu teinté le jour de la visite.

Sous produits

Les boues de Ste Marie de Campan sont récupérées par tonne à lisier. Ces boues sont stockées dans le silo à boues puis pressées. Les boues sont évacuées par l'entreprise Frechou à Oursbelille. Le taux encore relativement élevé devrait diminuer avec la presse.

Le bac de stockage des graisses va être vidé dans la semaine de la visite vers la station de Bagnères.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	117 m3/j	39 %			117 m3/j	
DBO5	8,1 Kg/j	10 %	71 mg/l	90 %	0,8 Kg/j	7 mg/l
DCO	32 Kg/j	20 %	276 mg/l	87 %	4,1 Kg/j	35 mg/l
MES	10,1 Kg/j		87 mg/l	88 %	1,2 Kg/j	10,4 mg/l
NGL	4,4 Kg/j		38 mg/l	72 %	1,2 Kg/j	10,3 mg/l
NTK	4,2 Kg/j		36 mg/l	74 %	1,1 Kg/j	9 mg/l
PT	0,5 Kg/j		4,2 mg/l	58 %	0,2 Kg/j	1,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
... à l'atteinte des performances européennes	Non
... à l'autosurveillance	Non
... à l'exploitation des ouvrages	Non
... à la production des boues	Non
... à la vétusté	Non
... à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565123V009>