
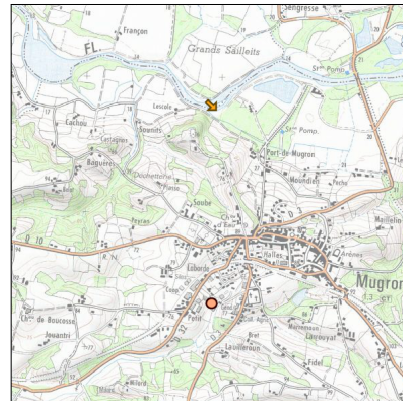


Système d'assainissement 2023

MUGRON

Réseau de type Séparatif

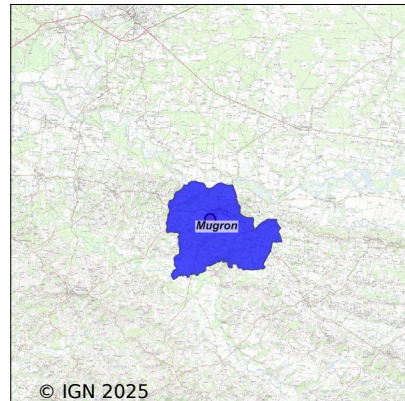

Station : MUGRON

Code Sandre	0540201V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU
Date de mise en service	février 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	150 Kg/j
Charge nominale DCO	300 Kg/j
Charge nominale MES	225 Kg/j
Débit nominal temps sec	370 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Centrifugation
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	397 473, 6 301 278 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Adour

Chronologie des raccordements au reseau

Raccordements communaux

100% de Mugron depuis 1964

Raccordements des etablissements industriels

LES VIGNERONS COTEAUX HAUTE CHALOSSE depuis 1964

S.A.S. SERVIPALM depuis 2005

Observations SDDE

Systeme de collecte

Valid as le 27/04

En 2022, des deconnexions de grilles deaux pluviales ont ete realisees au niveau du « lotissement des Aillettes ». Des travaux repertories dans le diagnostic seront realisees sur le reseau lors des operations d'amenagement du bourg.

1 deversoir dorage (point A2) : pas de deversement au cours du bilan.

Volumes deverses depuis le debut de l'annee (donnees Sandre en m3) : janvier 543, fevrier 39.4, mars 11.05, avril 0 a ce jour.

4 postes de relevage, vus ce jour :

Stade : degradation des parois (fibre) / presence de graisses / cadenas a poser pour securisation de l'ouvrage / temps de fonctionnement 0.4 a 1.5 h/j.

Vallon : trop plein propre / temps de fonctionnement 2.2 a 6.7 h/j / propre (dernier hydrocurage le 16/01)

Port : temps de fonctionnement 2.8 a 6.3 h/j / presence de graisses (hydrocurages le 16/01, 03/03 et un a venir).

Saucille : remise en route prevue au mois de mai.

Station d'epuration

Valid as le 27/04

La station a rechu 161 m3 et 30 kg de DBO5 pendant le bilan, soit :

? 44 % de sa capacite hydraulique nominale de temps sec,

? 20 % de sa capacite organique nominale.

Ce bilan a ete realise par temps sec, precede d'une periode pluvieuse de 5 jours avec un cumul de 35.2 mm de pluie.

Leffluent traite repond a la norme de rejet en vigueur.

Linjection d'un coagulant au poste d'entree afin de pieger les graisses entrantes dans la station se poursuit.

L'agitateur dans le bassin biologique a ete remplace le 17/04.

Globalement, cette station beneficie d'un bon suivi et entretien.

Concernant l'auto-surveillance :

L'etalonnage des debitmetres d'entree, de sortie station et du by-pass « eau traitee » est satisfaisant.

Les echantillonneurs ont correctement fonctionne.

Le debitmètre des boues (point A6) n'a pas ete verifie car les donnees qui en sont issues et transmises a l'agence de leau sont satisfaisantes, ni celui du point A2 en raison de son accessibilite peu aisee.

Les differents equipements d'auto-surveillance sont repertories sur la planche-photos ci-apres.

La comparaison des resultats d'analyses entre les deux laboratoires (exploitant et referent) n'a pas montre d'ecart significatif.

La transmission des donnees au format Sandre est satisfaisante. Date de reception des fichiers : 30/05/23.

Le manuel d'auto-surveillance (voir ci-dessous) ne necessite pas de mise a jour majeure et il est present sur site.

Sous produits

Valid as le 27/04

1. Programme d'extraction

Les extractions vers le silo sont réalisées en mode automatique en fonction des besoins à raison de 2 minutes de marche pour 59 minutes d'arrêt.

Le silo reçoit également les boues des stations de Bégaar, Campagne, Carcen-Ponson, Préchacq-les-Bains, Saint-Cricq-Chalosse.

2. Déshydratation

Fonctionnement régulier de la presse.

Déshydratation sur site et stockage dans une benne.

Destination des boues déshydratées : centre de compostage Thalie à Campet-et-Lamolère.

3. Point A6

Appareil de la station dépuración :

Principe de la mesure : Electromagnétique

Marque de l'appareil : ABB

Référence : COPA XE DE 43F

Commentaires sur le fonctionnement du débitmètre

Ce débitmètre n'a pas été vérifié, les données qui en sont issues et envoyées à l'agence de leau sont correctes.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540201V001 MUGRON

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	204 m3/j	55 %			223 m3/j	
DBO5	44 Kg/j	29 %	229 mg/l	98 %	1 Kg/j	4,7 mg/l
DCO	112 Kg/j	37 %	590 mg/l	93 %	7,6 Kg/j	36 mg/l
MES	52 Kg/j		271 mg/l	97 %	1,8 Kg/j	9 mg/l
NGL	11,2 Kg/j		56 mg/l	89 %	1,2 Kg/j	5,1 mg/l
NTK	11 Kg/j		55 mg/l	92 %	0,9 Kg/j	3,9 mg/l
PT	1,4 Kg/j		7,1 mg/l	35 %	0,9 Kg/j	4,3 mg/l


Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5


Pollution traitée

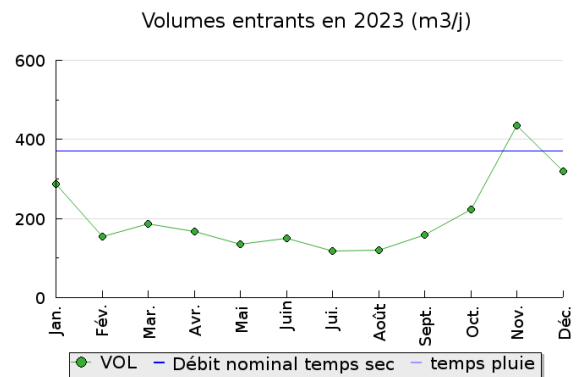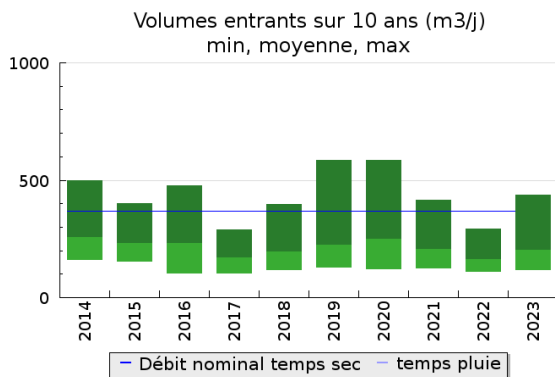


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max

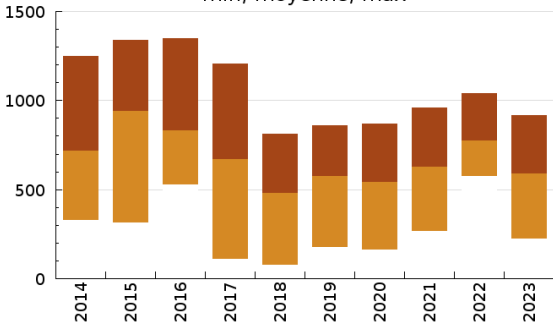


Concentration de l'effluent entrée en 2023
 (DCO en mg/l)

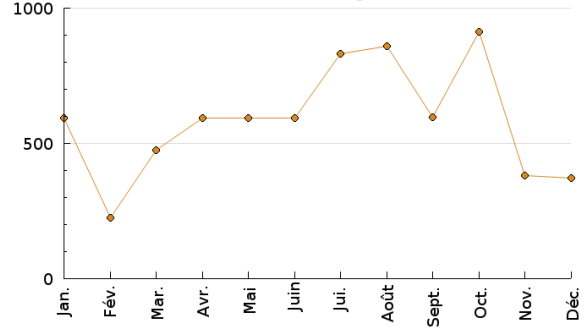

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

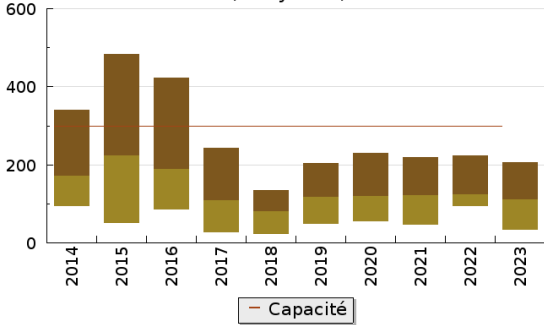


Pollution entrante en station en 2023
 (DCO en Kg/j)

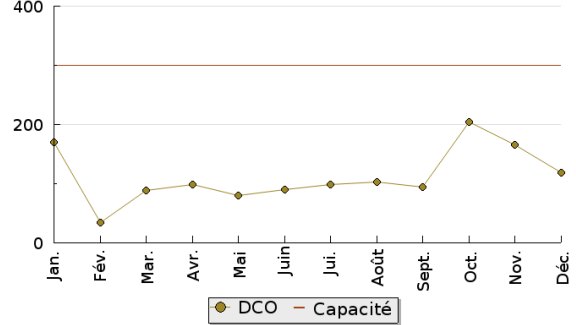


Pollution éliminée

Evolution des rendements sur 10 ans (%)
 moyenne

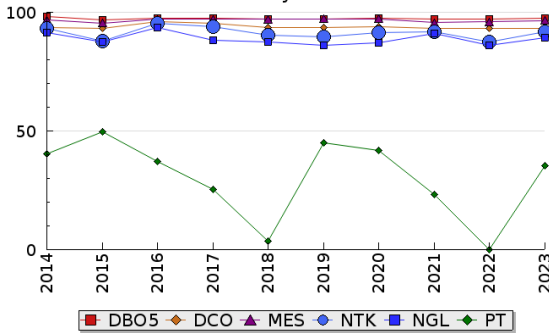


Evolution des rendements en 2023 (%)

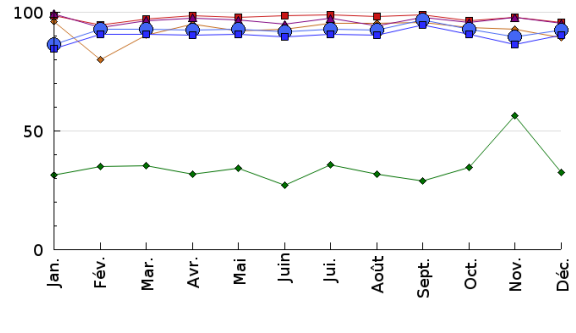




Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

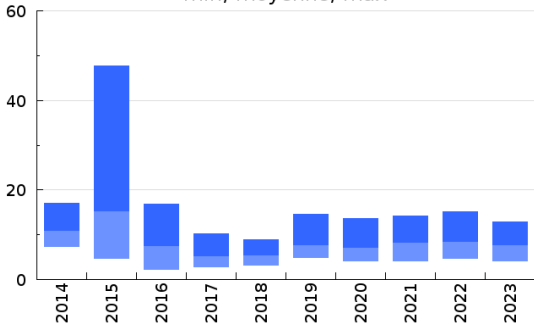


Pollution en sortie station en 2023
 (DCO en Kg/j)

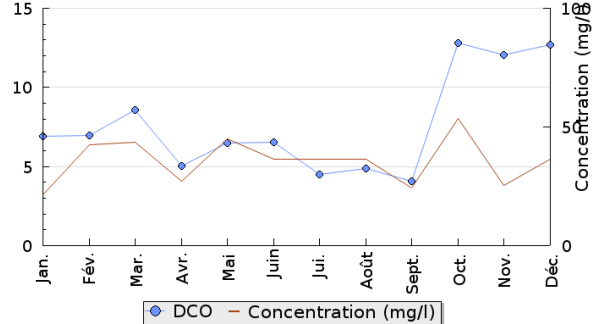

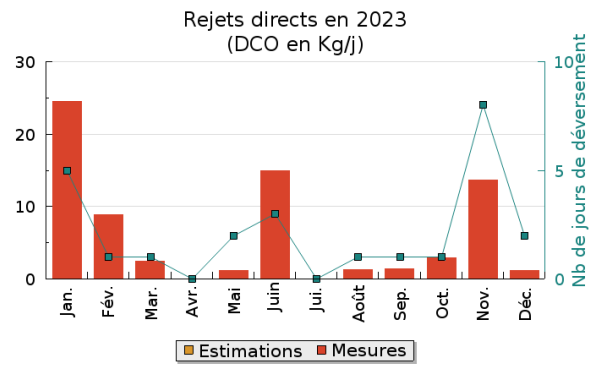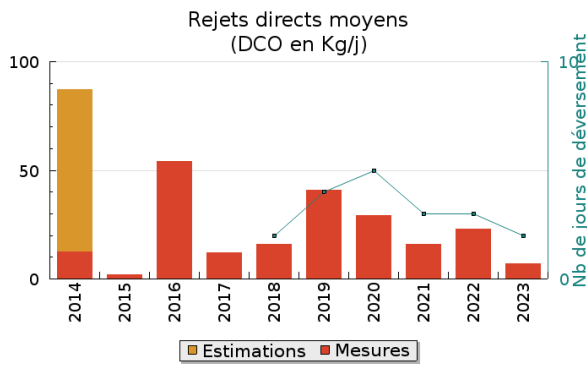

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

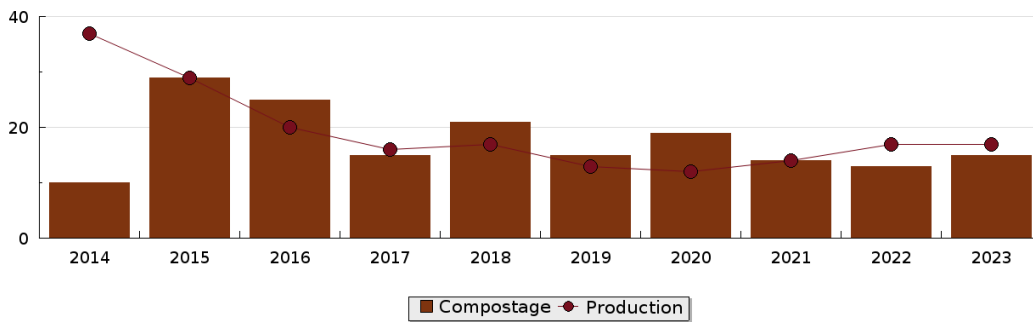

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540201V002>