
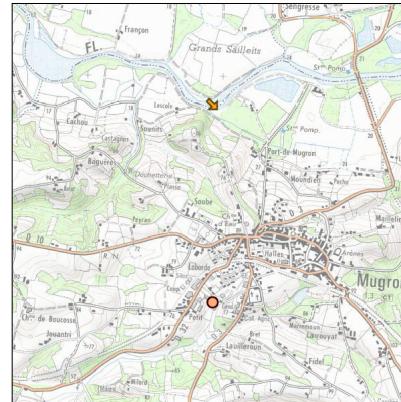


Système d'assainissement 2023

MUGRON

Réseau de type Séparatif

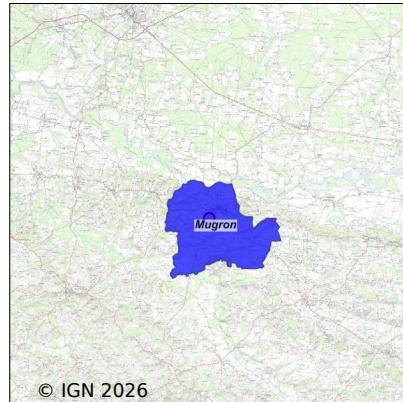

Station : MUGRON

Code Sandre	0540201V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU
Date de mise en service	février 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	150 Kg/j
Charge nominale DCO	300 Kg/j
Charge nominale MES	225 Kg/j
Débit nominal temps sec	370 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Centrifugation
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	397 473, 6 301 278 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Adour

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Mugron depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

LES VIGNERONS COTEAUX HAUTE CHALOSSE depuis 1964

S.A.S. SERVIPALM depuis 2005

Observations SDDE

Système de collecte

Valid as le 27/04

En 2022, des déconnexions de grilles deaux pluviales ont été réalisées au niveau du « lotissement des Aillettes ».

Des travaux répertoriés dans le diagnostic seront réalisés sur le réseau lors des opérations daménagement du bourg.

1 déversoir dorage (point A2) : pas de déversement au cours du bilan.

Volumes déversés depuis le début de lannée (données Sandre en m³) : janvier 543, février 39.4, mars 11.05, avril 0 à ce jour.

4 postes de relevage, vus ce jour :

Stade : dégradation des parois (fibre) / présence de graisses / cadenas à poser pour sécurisation de louvrage / temps de fonctionnement 0.4 à 1.5 h/j.

Vallon : trop plein propre / temps de fonctionnement 2.2 à 6.7 h/j / propre (dernier hydrocurage le 16/01)

Port : temps de fonctionnement 2.8 à 6.3 h/j / présence de graisses (hydrocurages le 16/01, 03/03 et un à venir).

Saucille : remise en route prévue au mois de mai.

Station d'épuration

Valid as le 27/04

La station a reçu 161 m³ et 30 kg de DBO5 pendant le bilan, soit :

? 44 % de sa capacité hydraulique nominale de temps sec,

? 20 % de sa capacité organique nominale.

Ce bilan a été réalisé par temps sec, précédé dune période pluvieuse de 5 jours avec un cumul de 35.2 mm de pluie.

Leffluent traité répond à la norme de rejet en vigueur.

L'injection dun coagulant au poste entrée afin de piéger les graisses entrantes dans la station se poursuit.

L'agitateur dans le bassin biologique a été remplacé le 17/04.

Globalement, cette station bénéficie dun bon suivi et entretien.

Concernant la surveillance :

Le télémétrage des débitmètres entrée, de sortie station et du by-pass « eau traitée » est satisfaisant.

Les échantilleurs ont correctement fonctionné.

Le débitmètre des boues (point A6) n'a pas été vérifié car les données qui en sont issues et transmises à l'agence de leau sont satisfaisantes, ni celui du point A2 en raison de son accessibilité peu aisée.

Les différents équipements dautosurveillance sont répertoriés sur la planche-photos ci-après.

La comparaison des résultats danalyses entre les deux laboratoires (exploitant et référent) n'a pas montré d'écart significatif.

La transmission des données au format Sandre est satisfaisante. Date de réception des fichiers : 30/05/23.

Le manuel dautosurveillance (voir ci-dessous) ne nécessite pas de mise à jour majeure et il est présent sur site.

Sous produits

Valid as le 27/04

1. Programme d'extraction

Les extractions vers le silo sont réalisées en mode automatique en fonction des besoins à raison de 2 minutes de marche pour 59 minutes arrêt.

Le silo reçoit également les boues des stations de Bégaar, Campagne, Carcen-Ponson, Préchacq-les-Bains, Saint-Cricq-Chalosse.

2. Déshydratation

Fonctionnement régulier de la presse.

Déshydratation sur site et stockage dans une benne.

Destination des boues déshydratées : centre de compostage Thalie à Campet-et-Lamolère.

3. Point A6

Appareil de la station dépuration :

Principe de la mesure : Electromagnétique

Marque de l'appareil : ABB

Référence : COPA XE DE 43F

Commentaires sur le fonctionnement du débitmètre

Ce débitmètre n'a pas été vérifié, les données qui en sont issues et envoyées à l'agence de l'eau sont correctes.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540201V001 MUGRON

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie



Tableau de synthèse





Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	204 m3/j	55 %			223 m3/j	
DBO5	44 Kg/j	29 %	229 mg/l	98 %	1 Kg/j	4,7 mg/l
DCO	112 Kg/j	37 %	590 mg/l	93 %	7,6 Kg/j	36 mg/l
MES	52 Kg/j		271 mg/l	97 %	1,8 Kg/j	9 mg/l
NGL	11,2 Kg/j		56 mg/l	89 %	1,2 Kg/j	5,1 mg/l
NTK	11 Kg/j		55 mg/l	92 %	0,9 Kg/j	3,9 mg/l
PT	1,4 Kg/j		7,1 mg/l	35 %	0,9 Kg/j	4,3 mg/l

Indice de confiance


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5

Pollution traitée


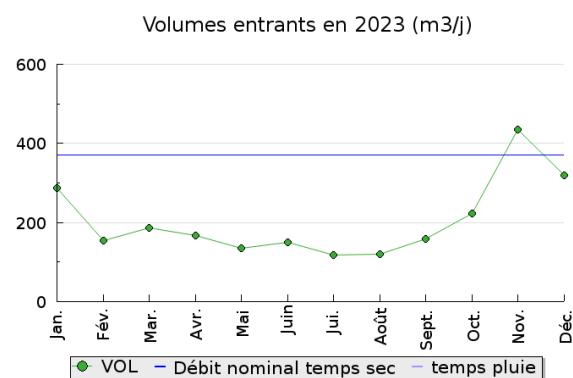
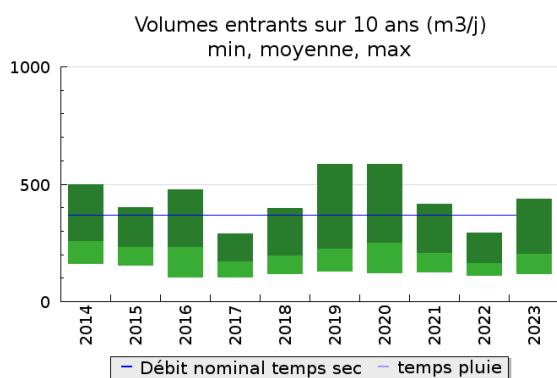


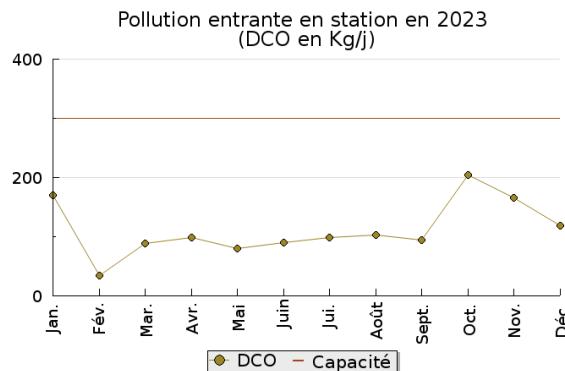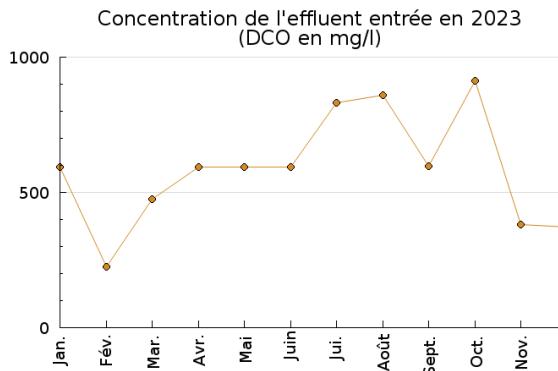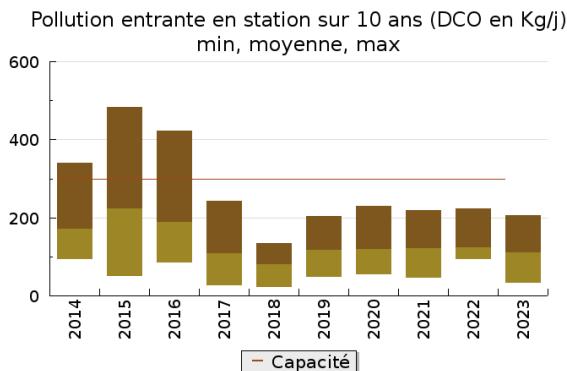
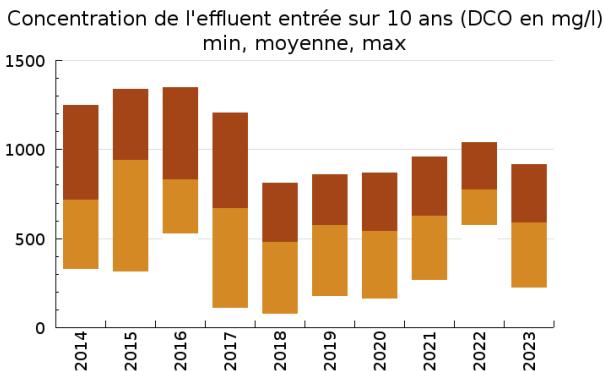


Pollution éliminée

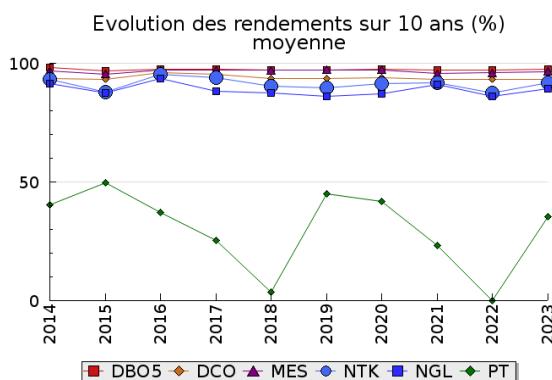


Pollution rejetée

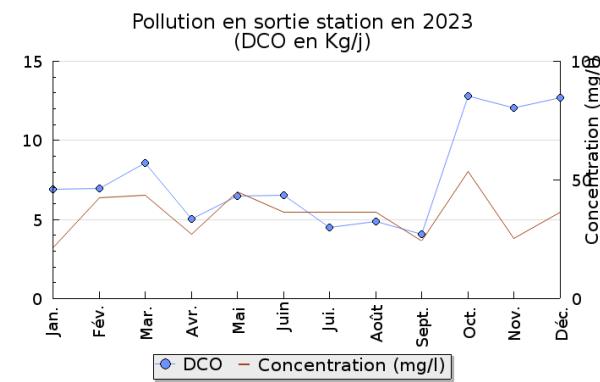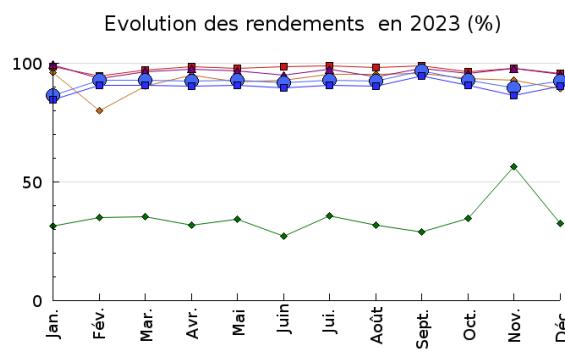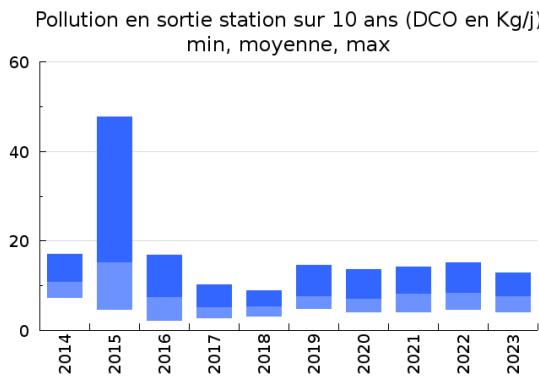

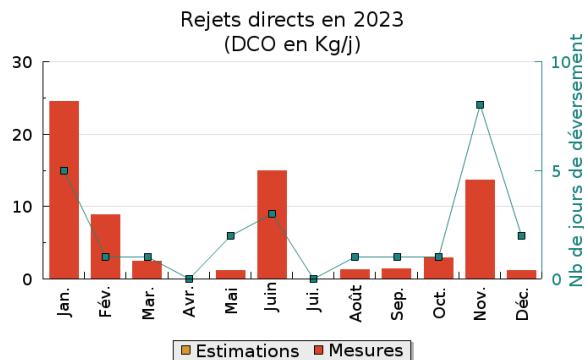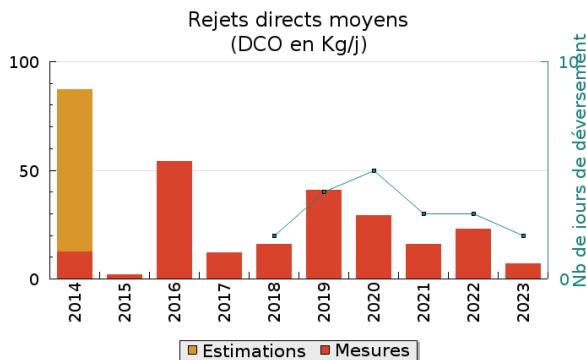

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

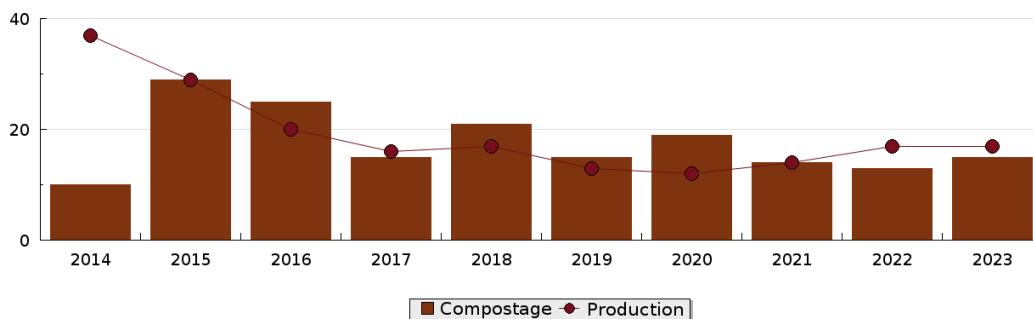

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540201V002>