
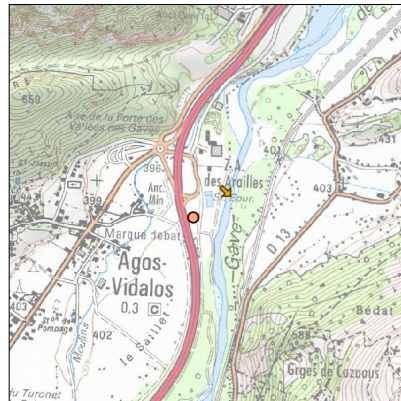


Système d'assainissement 2023

AGOS VIDALOS 2

Réseau de type Séparatif

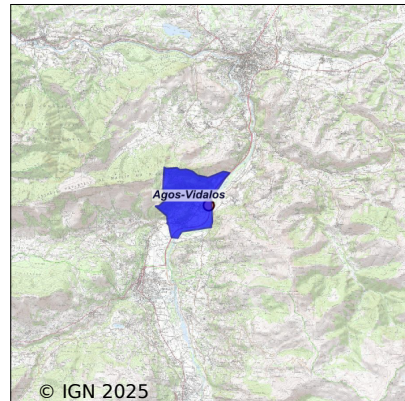

Station : AGOS VIDALOS 2

Code Sandre	0565004V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'AGOS VIDALOS
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	mars 2021
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 700 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	102 Kg/j
Charge nominale DCO	204 Kg/j
Charge nominale MES	153 Kg/j
Débit nominal temps sec	218 m3/j
Débit nominal temps pluie	313 m3/j
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Disques biologiques, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	450 162, 6 220 239 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Gave de Pau

Chronologie des raccordements au reseau

Raccordements communaux

100% de Agos-Vidalos depuis 1964

Observations SDDE

Systeme de collecte

Sur 7 mois (moyenne des debits en entree), il a transite 78 m³/j, soit 36% de la capacite nominal (219 m³/j).

Station d'epuration

La nouvelle station est en service depuis la fin du mois de mars 2021.

Il s'agit d'une filiere biodisques + filtres plantes de roseaux.

Suez va exploiter cette installation pendant au moins trois ans.

L'ancienne station a ete demolie.

Il est demande trois bilans 24h par an qui sont effectues par Suez.

La zoologie se developpe bien sur les biodisques.

Les roseaux ont ete faucardes en fevrier 23. Sur le reste de l'annee, ils tendent a bien se developper sur la totalite des filtres.

De plus, les filtres ont ete noyes pendant un mois au printemps pour eviter la proliferation des mauvaises herbes.

Le cable du debitmètre electromagnétique d'entree a ete mange par les rats. Cela a engendre un probleme sur le fonctionnement des pompes. Elles envoyaient 54 m³/h au lieu de 27 m³/h. Du coup, des eaux brutes ont ete envoyees vers le bassin d'orage qui devait etre vide manuellement par l'exploitant le temps de trouver le probleme. Le cable a ete remplace et de la mousse polyurethane a ete mise dans les gaines.

Rejet limpide le jour de la visite.

Sous produits

Avec la nouvelle installation, les boues sont stockees sur les filtres plantes de roseaux.

Les graisses sont evacuees quatre fois par an vers la station de Lourdes.

Les sables sont envoyes a Tarbes Ouest.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0565004V001 AGOS VIDALOS (COMMUNALE)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	74 m3/j	24 %			72 m3/j	
DBO5	20,6 Kg/j	20 %	277 mg/l	97 %	0,6 Kg/j	8 mg/l
DCO	50 Kg/j	25 %	680 mg/l	90 %	5,2 Kg/j	72 mg/l
MES	22 Kg/j		295 mg/l	96 %	0,9 Kg/j	11,9 mg/l
NGL	8,8 Kg/j		118 mg/l	47 %	4,6 Kg/j	64 mg/l
NTK	8,8 Kg/j		118 mg/l	97 %	0,3 Kg/j	4,3 mg/l
PT	0,9 Kg/j		11,4 mg/l	18,1 %	0,7 Kg/j	9,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0565004V002>