
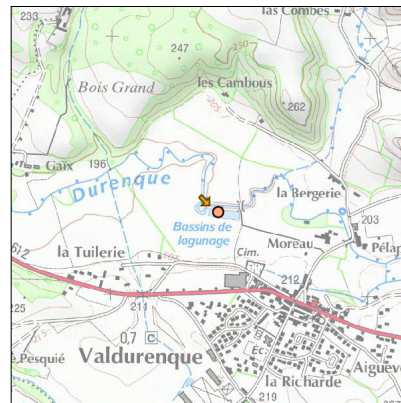


Système d'assainissement 2023

VALDURENQUE (COMMUNALE)

Réseau de type Mixte

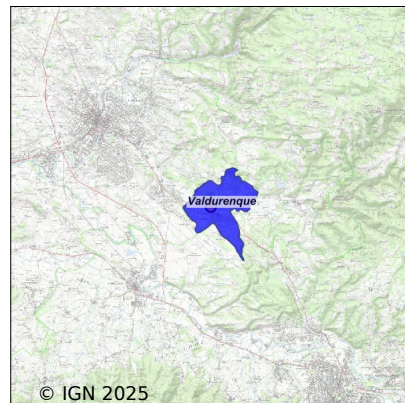

Station : VALDURENQUE (COMMUNALE)

Code Sandre	0581307V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES MAZAMET
Nom de l'exploitant	EAUX DE CASTRES BURLATS
Date de mise en service	novembre 1981
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	59,4 Kg/j
Charge nominale DCO	130,8 Kg/j
Charge nominale MES	77 Kg/j
Débit nominal temps sec	165 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage aéré, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	643 807, 6 274 996 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Durenque

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Valdurenque depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Les réseaux d'assainissement de la commune collectent les eaux de 387 abonnés soit environ 890 habitants.

Une déviation depuis le canal d'irrigation de la Durenque permet d'alimenter également (en fonction des besoins) le 1er bassin du lagunage.

En fonctionnement normal cette alimentation est volontairement interrompue (vanne fermée).

Des eaux claires sont collectées par les réseaux d'assainissement sans pour autant n'avoir actuellement d'impact négatif sur l'épuration des eaux usées.

Station d'épuration

La station d'épuration de Valdurenque de type lagunage naturel de 500 équivalents habitants a été mise en service en 1981.

Une augmentation de capacité à 1 100 EH a été effectuée en 2012 par l'adjonction d'un brasseur et de deux aérateurs dans le 1er bassin, et d'un troisième aérateur dans le deuxième bassin. Une réhausse du niveau d'eau a également été effectuée afin d'augmenter le volume des bassins.

Cette installation de traitement des eaux usées est soumise à des variations importantes de flux hydrauliques (du simple au triple) en fonction des conditions climatiques.

La charge hydraulique moyenne reçue lors des campagnes de mesures effectuées dépasse la charge nominale admissible pour un taux par temps sec de l'ordre de 60 à 70 %.

La charge organique fluctue également avec un taux moyen proche de 50 %.

Le qualité du traitement et du rejet d'eau traitée sont excellents.

Un suivi d'incidence a été initié en 2019 pour une durée de 3 ans afin d'évaluer l'impact du rejet d'eau traitée sur le milieu récepteur et la capacité auto épuratrice de ce dernier.

Ainsi des mesures de débits et des prélèvements d'eau pour analyses physico chimiques sont réalisées en amont et en aval du rejet 2 fois par an (en moyennes et basses eaux).

Un Indice Biologique Diatomée (IBD) complète également ce programme de surveillance lors de la période de basses eaux.

Les conclusions de l'étude sont: "Des déclassements sont observés au niveau de la physico-chimie et plus particulièrement sur l'ammonium avec des pertes de classes régulières. Pour ce qui concerne l'état biologique, il n'y a pas de perte de classe de qualité, mais une augmentation significative des formes anormales de diatomées entre l'amont et l'aval du rejet de la station d'épuration, ce qui permet de suspecter des effets de facteurs environnementaux toxiques. Le type de station d'épuration est à l'origine des développements d'algues qui sont restituées au cours d'eau via le rejet de la station d'épuration. L'impact du rejet sur le milieu récepteur semble limité pour cette unité de traitement."

La compétence assainissement collectif a été transféré à la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet depuis le 01 janvier 2020.

L'exploitation est assurée depuis le 01 janvier 2021 par le personnel de la société publique locale des Eaux de Castres et Burlats en vue d'effectuer les actions de maintenance nécessaires à ce type de filière.

Le Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Épuration du (SATESE) Département du Tarn assiste la collectivité dans le suivi et la gestion de son système d'assainissement et réalise annuellement une ou des visites d'assistance technique (convention d'assistance technique Maître d'ouvrage/Département).

Sous produits

Depuis la vidange et le curage du premier bassin de lagunage en 2009, les boues s'accumulent à nouveau dans cet

ouvrage.

L'exploitant a procédé à une étude bathymétrique en vue d'évaluer le taux de comblement des bassins et d'anticiper cette opération.

Le dégrilleur en tête de station retient les éléments les plus grossiers qui sont évacués aux ordures ménagères après égouttage par les agents en charge de l'exploitation.

Le piège à graisses, sables, graviers et flottants a fait l'objet d'un pompage.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	237 m3/j	143 %			210 m3/j	
DBO5	23,7 Kg/j	40 %	106 mg/l	94 %	1,5 Kg/j	7 mg/l
DCO	75 Kg/j	57 %	330 mg/l	90 %	7,2 Kg/j	35 mg/l
MES	34 Kg/j		152 mg/l	44 %	19,1 Kg/j	89 mg/l
NGL	8,8 Kg/j		39 mg/l	54 %	4 Kg/j	19,5 mg/l
NTK	8,8 Kg/j		39 mg/l	61 %	3,4 Kg/j	16,8 mg/l
PT	0,9 Kg/j		4,1 mg/l	44 %	0,5 Kg/j	2,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581307V001>